

不適合工事一覧表(令和7年度)

工事名	検査月日 再検査月日	不 適 合 の 内 容
A工事	R7.5.28	<ul style="list-style-type: none"> 石積工の裏込砕石の厚さが、設計(水平)304mmに対し出来形150mmで154mm不足していた。(規格値-50mm) 底張コンクリートの厚さ250mmが確認できなかった。 コンクリートの規格について、承諾した21-8-40BBとは異なる21-8-20Hで施工していた。また、施工した21-8-20Hの配合計画書がなく、品質が確認できなかった。 再生骨材(RC-40)の品質規格証明書がなく、品質が確認できなかった。
	R7.8.19	
B工事	R7.7.30	<ul style="list-style-type: none"> 堤体盛土工及び護岸工の出来形について、各種寸法の設計値が設計図書に明示されておらず、設計と対比できない。 護岸工(張ブロック工)の出来形管理について、共通仕様書に定められた測定項目及び測定基準を満足していない。 築堤盛土材について、設計図書で透水係数を10^{-5}cm/s以下としているが、使用した材料は2.4×10^{-5}cm/sと設計を満足していない。 置換土工の材料について、必要とする土の物理的・力学的性質が設計図書に明示されておらず、設計と対比できない。 放流塔・管理柵及び3号吐口胸壁工のコンクリートの品質管理について、共通仕様書に定められた試験頻度を満足していない。
	R7.9.5	
C工事	R7.10.7	<ul style="list-style-type: none"> 区画線(外側線)ペイント 実線 幅15cm 白 について、設計延長 L=59,537.7m に対してL=2,055.0m 分の出来高が確認できない。
	R7.10.27	
D工事	R7.10.21	<ul style="list-style-type: none"> 残土処理工(土砂運搬・整地)について、設計数量V=27.9m³に対し、出来高V=27.7m³と不足している。 建設副産物処理(伐根物等中間処理)について、設計数量W=4.1tに対し、出来高W=2.23tと不足している。 建設副産物処理(汚泥中間処理)について、設計数量W=1.8tに対し、出来高W=1.67tと不足している。
	R7.11.11	
E工事	R7.12.4	<ul style="list-style-type: none"> 体育館床改修において、受注者より提示された出来形数量を現地で測定したところ、不足していた。
	R7.12.10	
F工事	R7.12.18	<ul style="list-style-type: none"> 岩掘削した箇所を次工事で貧配合コンクリートにより不陸を修正する設計であるが、本工事で不陸部に土砂や破碎した岩石を敷均して路床面を仕上げしており、設計図面のとおりに施工されていない。 起点部に掘削・破碎した岩石を置いており、掘削完了面の状況及び施工延長が確認できない。 掘削工及び路体盛土工の基準高と幅が、設計図面に明示されておらず、設計と出来形を対比することができない。
	R8.2.6	
G工事	R7.12.25	<ul style="list-style-type: none"> 電線共同溝埋設管路の5区間について、以下の項目が確認できない。 埋設深の設計値が明示されていない。 埋設深の出来形が確認できない。 延長の出来形が確認できない。 埋設深が設計500mmに対し出来形850mmとその差が+350mmとなっており、規格値(0~+50)を満足していない。
	R8.2.5	
H工事	R8.1.23	<ul style="list-style-type: none"> 区画線幅の出来形が規格値を満足していない。
	R8.3.11	
I工事	R8.1.30	<ul style="list-style-type: none"> PC桁(JIS規格)下面に補修した形跡が複数あり、補修前の状況及び補修方法が不明で設計図書の品質を満足していることが確認できない。また、欠けも複数あり、設計図書の品質を満足していることが確認できない。 無収縮モルタルについて、共通仕様書に定められた圧縮強度試験が実施されていない。 補修で使用した断面修復材の圧縮強度が、桁の設計基準強度及びJIS規格に基づき受渡当事者間で定めた品質保証強度を満足していない。
	R8.3.16 (再検査)	
	R8.3.30 (再々検査)	
J工事	R8.2.25	<ul style="list-style-type: none"> 伸縮継手端工の地覆端部に設置する遮水エッジについて、設計4箇所に対して出来形を確認できなかった。 地覆シール材設置工において、設計延長L=2.6mに対して、L=0.6m分の延長が確認できなかった。
	R8.3.5	
計	10 件	